
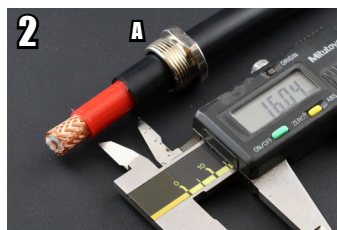


Istruzioni di montaggio del connettore per M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket



Connettore: C.N.BROAD50DJ-MS

Inserire nel cavo il componente A, successivamente effettuare un taglio circolare sulla guaina esterna in PVC nero della lunghezza di 26mm, quindi rimuoverla.

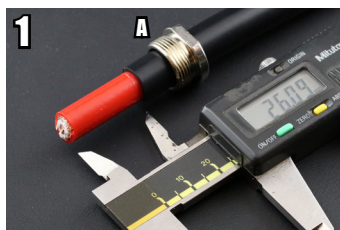



Effettuare un taglio circolare sulla guaina rossa in PE liberando la treccia come in figura, lasciando la restante guaina rossa della lunghezza di 16mm.

Eseguito il primo taglio di 8mm, come in figura 3, ruotare il cavo di 180° e farne un secondo identico.

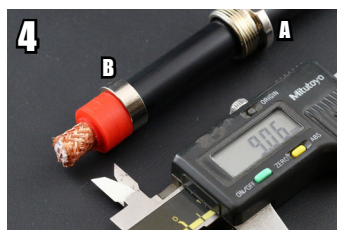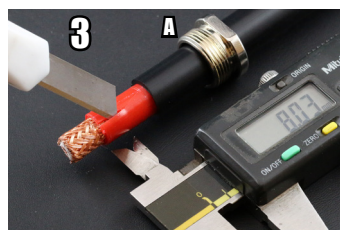


Inserire il componente B come illustrato nella figura.

Appiattire i fili come illustrato nella figura e successivamente inserire il componente C fra il nastro e la treccia.

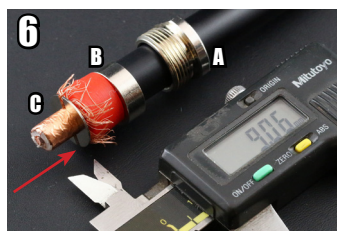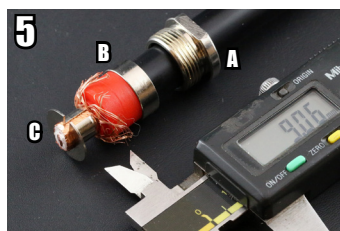

Spingere il componente C inserendolo tra il nastro e la treccia fino a che non si arresti contro la guaina rossa in PE.

Tagliare e rimuovere il nastro e dielettrico per una lunghezza pari a 6mm, liberando il conduttore centrale (6mm).

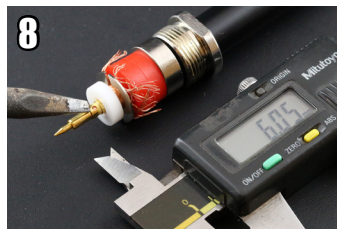

Inserire uno dei due dischetti in teflon e successivamente lo spillo centrale. Saldare lo spillo al conduttore centrale, inserendo stagno nell'apposito foro. Non scaldare troppo a lungo lo spillo per evitare che il rame sottostante conduca troppo calore tanto da deformare il dielettrico del cavo. (che è in PE espanso e non in teflon!)

Inserire il secondo dischetto come illustrato nella figura a lato.



Inserire il connettore ed avvitare con cura, fino ad andare a serrare il componente A senza forzare eccessivamente.



Messi & Paoloni srl
Via G. Conti 1 - 60131 - Ancona
Tel. +39.0712861527
Fax. +39.0712861736
www.messi.it - info@messi.it