
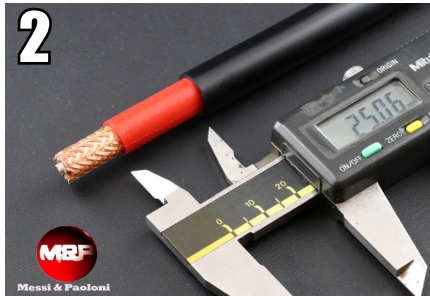


# Istruzioni di montaggio del connettore per M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket


## Connettore: C.UHF.BROAD50-M

Effettuare un taglio circolare sulla guaina esterna in PVC nero della lunghezza indicata nel calibro, quindi rimuoverla (40mm).

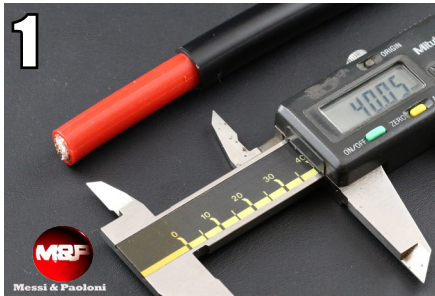


Effettuare un taglio circolare sulla guaina rossa in PE liberando la treccia come in figura, lasciando la restante guaina rossa della lunghezza indicata dal calibro (25mm).

Eseguito il primo taglio (11mm), come in figura 3, ruotare il cavo di 180° e farne un secondo identico.

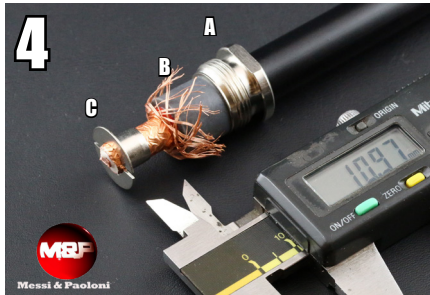



Inserire i componenti A,B e C in ordine come in figura poi successivamente aprire la treccia come illustrato.

Appiattare i fili come illustrato e spingere il componente C inserendolo tra il nastro e la treccia, fino a che non si arresti contro la guaina rossa in PE.

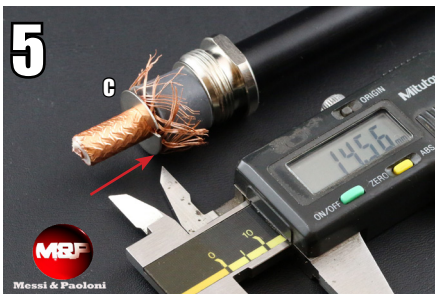

Tagliare e rimuovere il nastro e il dielettrico per una lunghezza pari a quella illustrata in figura, liberando il conduttore centrale. (14mm)

Inserire il connettore e successivamente saldare il conduttore centrale come in figura. Saldare lo spillo al conduttore centrale, inserendo stagno nell'apposito foro. Non scaldare troppo a lungo lo spillo per evitare che il rame sottostante conduca troppo calore tanto da deformare il dielettrico del cavo. (che è PE espanso e non in teflon!)

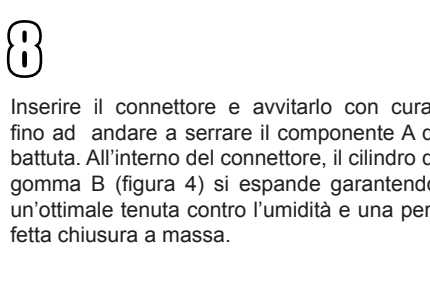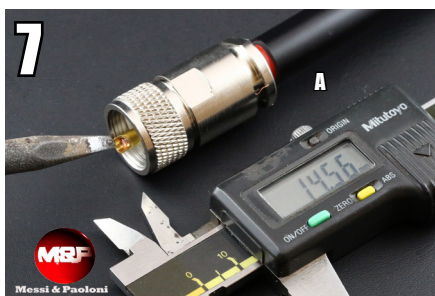

Inserire il connettore e avvitarlo con cura, fino ad andare a serrare il componente A di battuta. All'interno del connettore, il cilindro di gomma B (figura 4) si espande garantendo un'ottimale tenuta contro l'umidità e una perfetta chiusura a massa.



**Messi & Paoloni srl**  
Via G. Conti 1 - 60131 - Ancona  
Tel. +39.0712861527  
Fax. +39.0712861736  
www.messi.it - info@messi.it